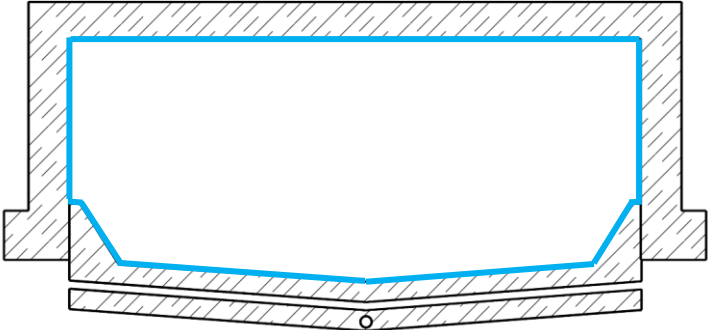
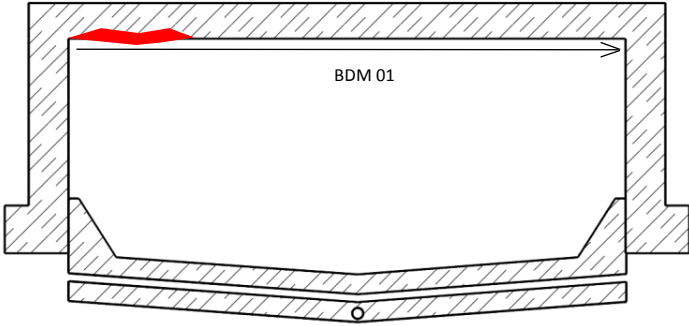
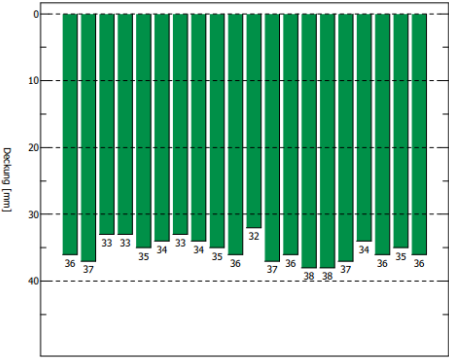
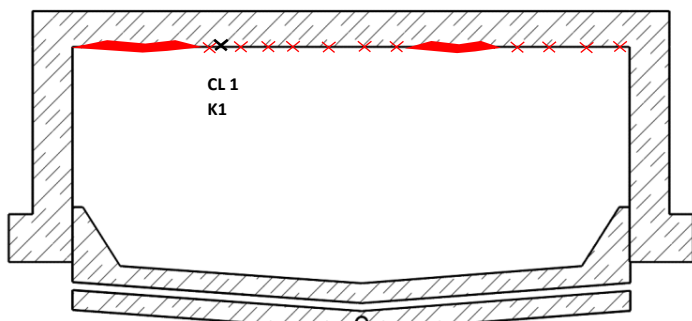
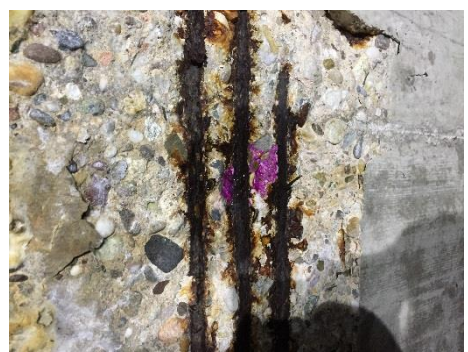
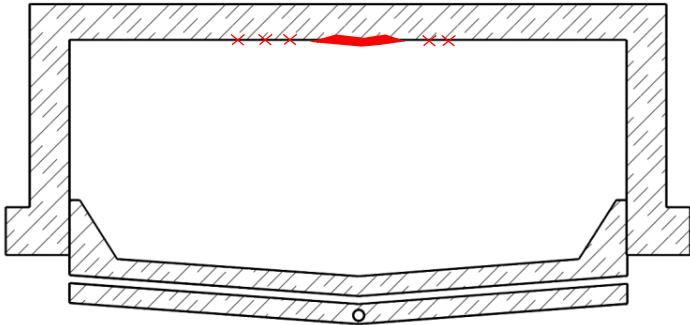
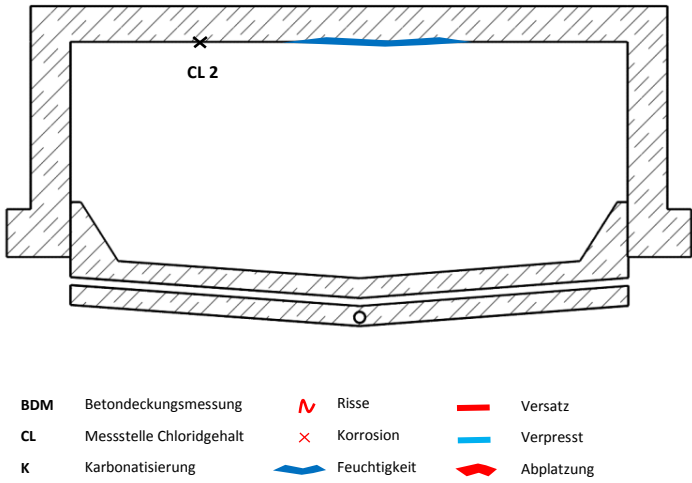


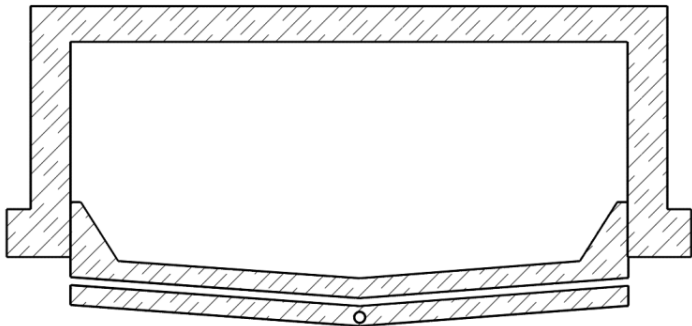
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17	
Blockfuge – Block:		S1	
Skizze: 		Bild: 	
BDM Betondeckungsmessung  Risse  Versatz CL Messstelle Chloridgehalt  Korrosion  Verpresst K Karbonatisierung  Feuchtigkeit  Abplatzung			
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe	
Bemerkung: - Blockfuge verpresst.			
Schadstelle:	Nein		
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %
Probe:	Nein		

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17	
Blockfuge – Block:		S1 - S2	
Skizze:  BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung Risse Korrosion Feuchtigkeit Versatz Verpresst Abplatzung		Bild: 	
Betondeckungsmessung: 32-38 mm PROCEQ - PROFOMETER 5 (V2.3.0, 57.7779) Bewehrungssucher Titel: BDM 1 Datum: 04-Jul-2017 Name: Hartung 1/1 Bemerkungen:  Einstellparameter Stabdurchmesser D = 8 mm Statistik Stabanzahl N = 20 Mittlere Deckung m = 35.3 mm Standardabweichung sa = 1.7 mm Größte gemessene Deckung Max = 38 mm Kleinste gemessene Deckung Min = 32 mm Spannweite R = 6 mm Gemessene Deckungen [mm] 36373333353433343536323736383736383734363536		Karbonatisierung: Keine Probe	
Bemerkung: - An der Blockfuge S1-S2 sind Abplatzungen an der Decke, die Fuge ist trocken.			
Schadstelle:		Ja: Abplatzung 60x10 cm	
Bewehrung:		/ ∅	∅ Verlust: / %
Probe:		Nein	

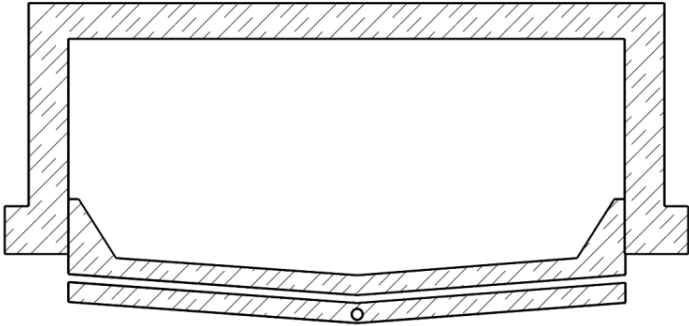
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen			Datum: 17.05.17		
Blockfuge – Block:		S2 – S3			
Skizze:		Bild:			
 BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung Risse Korrosion Feuchtigkeit Versatz Verpresst Abplatzung					
Betondeckungsmessung: 11 – 13 mm		Karbonatisierung: Null			
					
Bemerkung:					
- An der Blockfuge S2-S3 sind Abplatzung, korrodierte Bewehrung und Hohlstellen an der Decke. - Die Betonierfuge ist undicht und weist Korrosion auf, die Betondeckung ist hier 33-34 mm. - Zwischen der Blockfuge S3 und der Blockfuge S4 sind Abplatzungen und Korrosion an der Decke.					
Schadstelle:		Ja: Starke Bewehrungskorrosion			
Bewehrung:		18 Ø	Ø Verlust:	ca. 50 %	
Probe:		Ja			
CL- 1		Tiefenstufe: 0-20mm 0,58 M.-%	Tiefenstufe: 20-40mm 0,64 M.-%	Tiefenstufe: 40-60mm 0,75 M.-%	

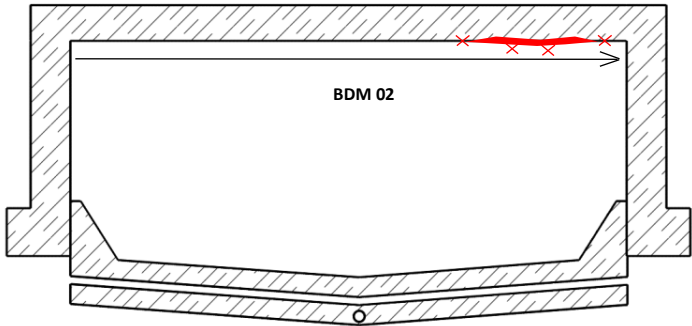
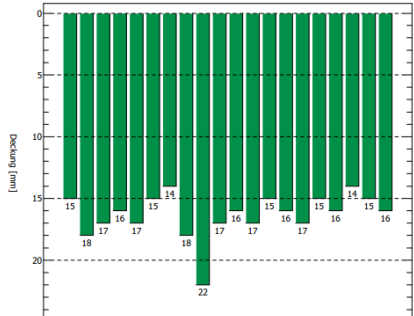
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17																			
Blockfuge – Block:		S3 – S4																			
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - An der Blockfuge S3-S4 sind Betonabplatzungen, Feuchtigkeit und Korrosion - Ca. 8-9 m nach der Blockfuge S3-S4 ist die Betonierfuge feucht und undicht. - Zwischen der Blockfuge S3-S4 und Blockfuge S4-S5 (Blockfugenmitte) ist die Betonierfuge feucht und undicht und weist eine Korrosionsfläche von 15x5 cm auf.																					
Schadstelle:	Ja: Mittig auf der Blockfuge S3-S4 -> 100x60 cm																				
Bewehrung:	/ Ø	Ø Verlust:	/ %																		
Probe:	Nein																				

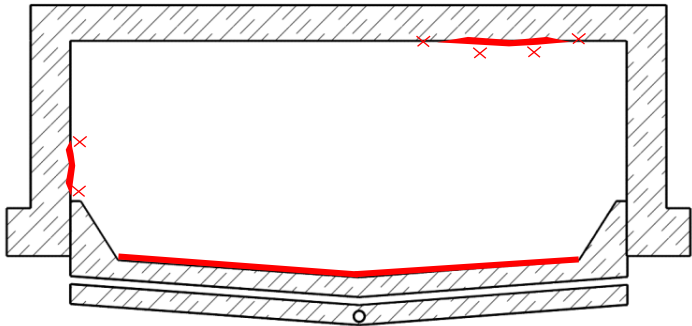
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17	
Blockfuge – Block:		S3-S4	
Skizze: 		Bild: 	
Betondeckungsmessung: 29 – 39 mm		Karbonatisierung: Keine Probe	
Bemerkung: - Ca. 6 m von der Blockfugenmitte S3-S4 entfernt weist die Decke an der Betonierfuge Feuchtigkeit auf.			
Schadstelle:	Ja: Korrosion		
Bewehrung:	/ Ø	Ø Verlust:	/ %
Probe:	Ja		
CL- 2	Tiefenstufe: 0-20mm	Tiefenstufe: 20-40mm	Tiefenstufe: 40-60mm
	0,46 M.-%	0,51 M.-%	0,59 M.-%

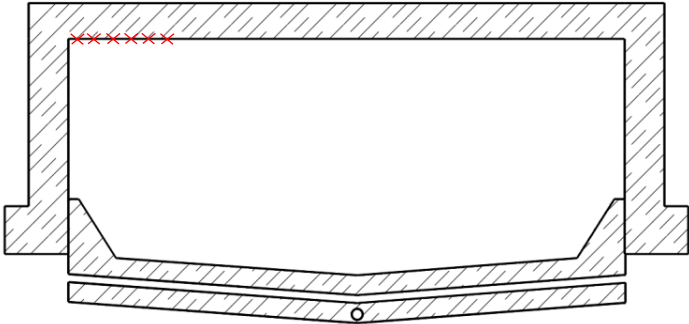
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17																			
Blockfuge – Block:		S4-S5																			
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - Ca. 6 m nach der Blockfuge S4-S5 ist die Betonierfuge undicht, weist Abplatzungen und Feuchtigkeit sowie Korrosion auf. Schadstelle 40x40 cm - Ca. 6-7 m zur Blockfuge S5-S6 ist eine Schadstelle saniert worden und weist wasserführende Risse auf.																					
Schadstelle:	Nein: Keine Schadstelle, Fugenbreite: 6 mm																				
Bewehrung:	/ Ø	Ø Verlust:	/ %																		
Probe:	Nein																				

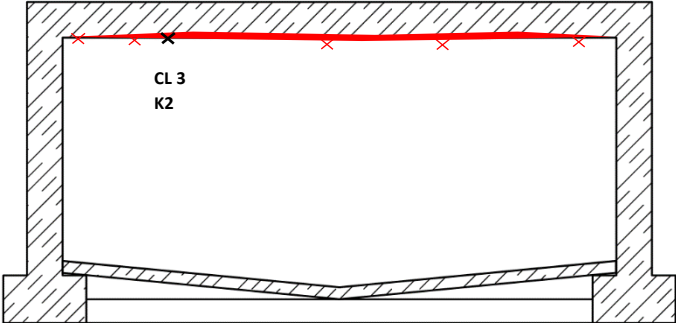
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17																			
Blockfuge – Block:		S5-S6																			
Skizze: <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: 10 mm		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - An der Decke der Blockfuge S5-S6 ist eine Schadstelle mit Abplatzung und korrodierter Bewehrung. - Nach ca. 6-8 m zur Blockfuge S5-S6 ist an der Decke Feuchtigkeit und Korrosion.																					
Schadstelle:	Ja: 100x70 cm																				
Bewehrung:	18 Ø	Ø Verlust:	ca. 60 %																		
Probe:	Nein																				

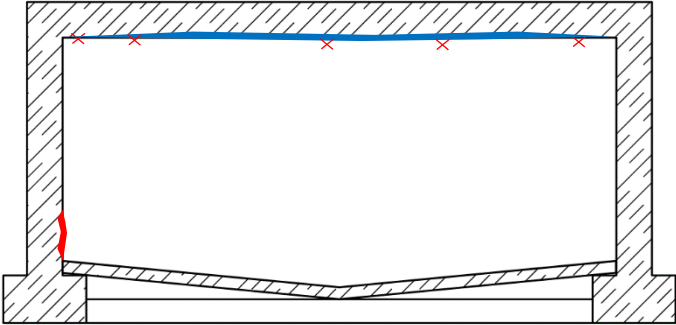
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17																			
Blockfuge – Block:		S6-S7																			
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: 10 mm		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - Kein Fugenband am Boden - Nach ca. 8-9 m zur Blockfuge S6-S7 sind an der Decke Betonabplatzungen, Feuchtigkeit und korrodierte Bewehrung zu sehen.																					
Schadstelle:	Ja: Boden																				
Bewehrung:	/ Ø	Ø Verlust:	/ %																		
Probe:	Nein																				

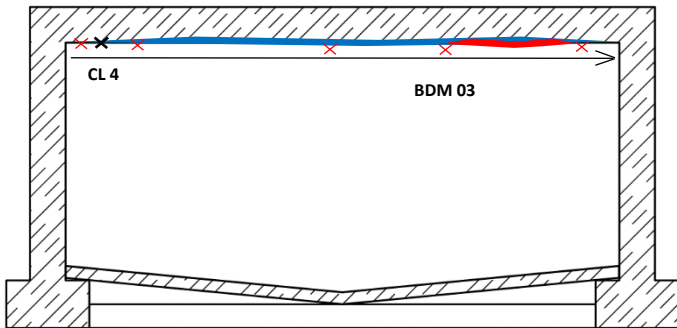
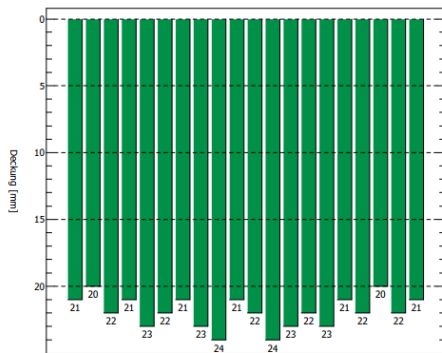
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17	
Blockfuge – Block:		S7-S8	
Skizze:  BDM Betondeckungsmessung Risse Versatz CL Messstelle Chloridgehalt Korrosion Verpresst K Karbonatisierung Feuchtigkeit Abplatzung		Bild: 	
Betondeckungsmessung: 14 – 22 mm PROCEQ - PROFOMETER 5 (V2.3.0, 57.7779) Titel: BDM 2 Datum: 04-Jul-2017 Name: Hartung 1/1 Bemerkungen:  Einstellparameter Stabdurchmesser D = 8 mm Statistik Stabanzahl N = 20 Mittlere Deckung m = 16.3 mm Standardabweichung sa = 1.8 mm Größte gemessene Deckung Max = 22 mm Kleinste gemessene Deckung Min = 14 mm Spannweite R = 8 mm Gemessene Deckungen [mm] 15 18 17 16 17 15 14 18 22 17 16 17 15 16 14 15 16		Karbonatisierung: Keine Probe	
Bemerkung: - An der Blockfuge S7-S8 sind Abplatzungen und Korrosion. - Vor Blockfuge S8-S9 ist die Deckenfuge undicht und feucht.			
Schadstelle:		Ja: 300x80 cm	
Bewehrung:		18 Ø	Ø Verlust: ca. 50-60 %
Probe:		Nein	

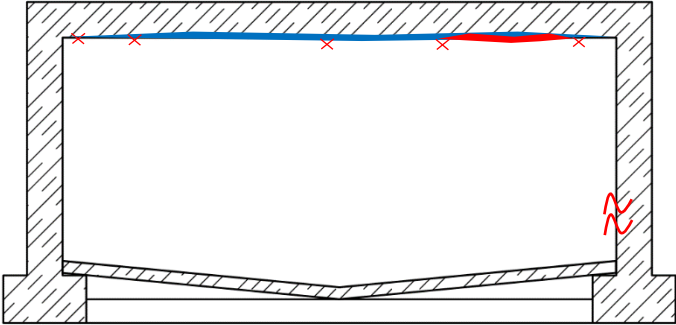
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17																			
Blockfuge – Block:		S8-S9																			
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: 10 – 20 mm		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - An der Blockfuge S8-S9 sind Korrosion, Abplatzungen an der Decke und der Wand sowie ein Versatz an der Fuge vorhanden.																					
Schadstelle:	Ja: 100x50 cm und 70x25 cm																				
Bewehrung:	18 Ø	Ø Verlust:	ca. 50-60 %																		
Probe:	Nein																				

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17													
Blockfuge – Block:		S8-S9													
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td> Risse</td> <td> Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td> Korrosion</td> <td> Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td> Feuchtigkeit</td> <td> Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung	Risse	Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt	Korrosion	Verpresst	K	Karbonatisierung	Feuchtigkeit	Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung	Risse	Versatz												
CL	Messstelle Chloridgehalt	Korrosion	Verpresst												
K	Karbonatisierung	Feuchtigkeit	Abplatzung												
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe													
Bemerkung: - Zwischen Blockfuge S8-S9 und S9-S10 ist eine Einstiegsöffnung. Hier liegt die Bewehrung frei und ist korrodiert.															
Schadstelle:	Ja: 100x150 cm														
Bewehrung:	18 Ø	Ø Verlust:	ca. 50-60 %												
Probe:	Nein														

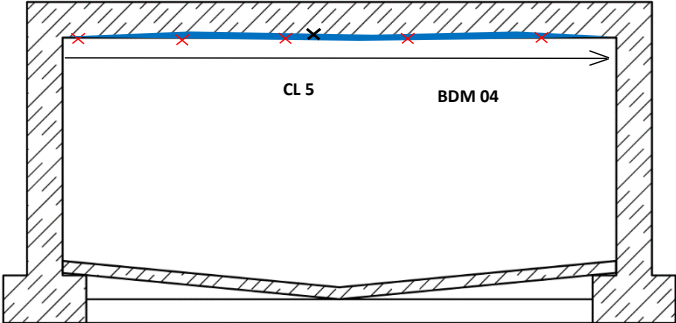
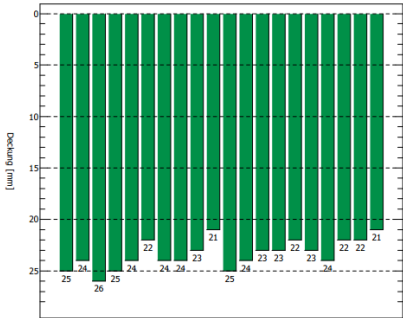
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17	
Blockfuge – Block:		S9-S10	
Skizze: 		Bild: 	
Betondeckungsmessung: 10 – 20 mm		Karbonatisierung: Null 	
Bemerkung: - An der Blockfuge S9-S10 sind durchgehende Korrosion, Feuchtigkeit und Abplatzungen zu sehen. - Zwischen der Blockfuge S9-S10 und S10-S11 ist ein Deckendurchbruch mit Feuchtigkeit und Korrosion.			
Schadstelle:	Ja: Durchgehend an der Decken Fuge		
Bewehrung:	24 Ø	Ø Verlust:	ca. 40 %
Probe:	Ja		
CL- 3	Tiefenstufe: 0-20mm 0,57 M.-%	Tiefenstufe: 20-40mm 0,52 M.-%	Tiefenstufe: 40-60mm 0,63 M.-%

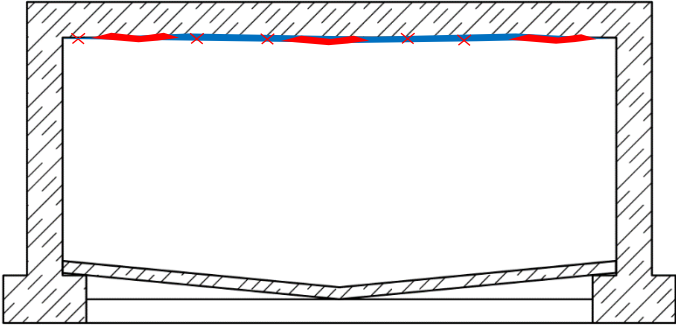
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17	
Blockfuge – Block:		S10-S11	
Skizze:  BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung  Risse  Korrosion  Feuchtigkeit  Versatz  Verpresst  Abplatzung		Bild: 	
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe	
Bemerkung: - An der Blockfuge S10-S11 ist durchgehend Korrosion und Feuchtigkeit. - An der Blockfuge S10-S11 am Wandsockel ist eine Abplatzung mit Wassereintritt.			
Schadstelle:	Ja: Durchgehend an der Decken und bereichsweise am Wandsockel		
Bewehrung:	/ Ø	Ø Verlust:	/ %
Probe:	Nein		

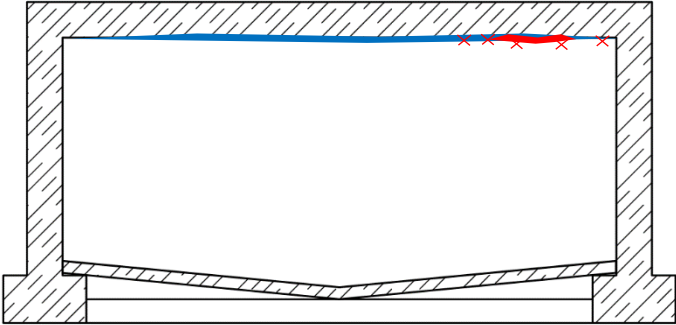
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17	
Blockfuge – Block:		S11-S12	
Skizze:		Bild:	
 BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung Risse Korrosion Feuchtigkeit Versatz Verpresst Abplatzung <td colspan="2"></td>			
Betondeckungsmessung: 20 – 24 mm		Karbonatisierung: Keine Probe	
 Einstellparameter Stabdurchmesser D = 8 mm Statistik Stabanzahl N = 20 Mittlere Deckung m = 21.9 mm Standardabweichung sa = 1.2 mm Größte gemessene Deckung Max = 24 mm Kleinste gemessene Deckung Min = 20 mm Spannweite R = 4 mm Gemessene Deckungen [mm] 21 20 22 21 23 22 21 23 24 21 22 24 23 22 23 21 22 20 22 21			
Bemerkung: - An der Blockfuge S11-S12 sind Risse und Hohlstellen an der Wand. - Korrosion, Abplatzung und Feuchtigkeit an der Decke, Betondeckung an der Schadstelle 10-20 mm.			
Schadstelle:	Ja: Decke 100x50 cm		
Bewehrung:	28 Ø	Ø Verlust:	ca. 50 %
Probe:	Ja		
CL- 4	Tiefenstufe: 0-20mm 0.51 M.-%	Tiefenstufe: 20-40mm 0.49 M.-%	Tiefenstufe: 40-60mm 0.53 M.-%

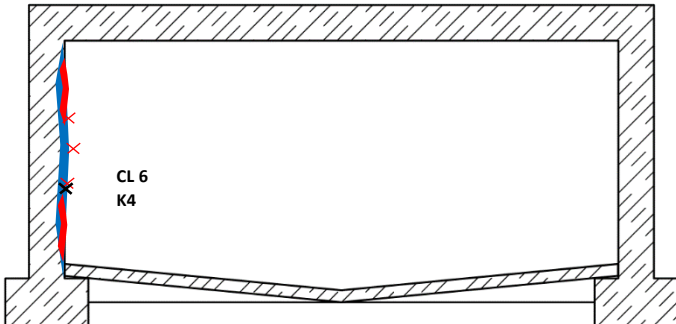
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17																			
Blockfuge – Block:		S12-S13																			
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - An der Blockfuge S12-S13 sind Risse, Korrosion, Hohlstellen, Feuchtigkeit und Undichtigkeiten.																					
Schadstelle:	Ja: Decke durchgehend, Wand 50x20 cm																				
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %																		
Probe:	Nein																				

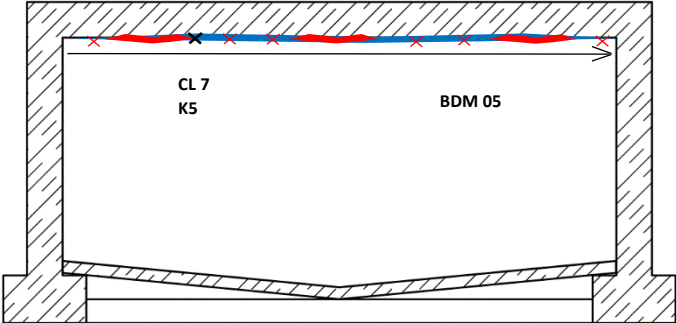
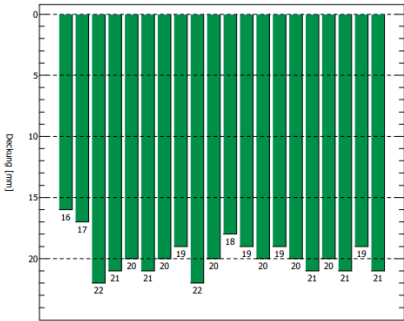
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17																			
Blockfuge – Block:		S13-S14																			
Skizze: <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild:	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: 13 – 14 mm		Karbonatisierung: tiefer als 30 mm																			
Bemerkung: - An der Blockfuge S13-S14 sind Risse, Korrosion, Hohlstellen, Feuchtigkeit und Undichtigkeiten.																					
Schadstelle:	Ja: Decke durchgehend, Wand 50x20 cm																				
Bewehrung:	12 Ø	Ø Verlust:	ca. 50 %																		
Probe:	Nein																				

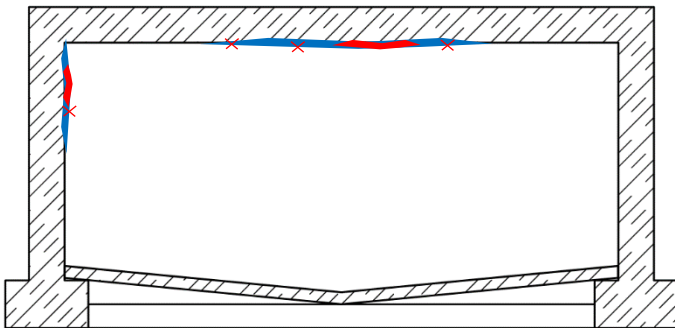
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17	
Blockfuge – Block:		S14-S15	
Skizze:  BDM Betondeckungsmessung Risse Versatz CL Messstelle Chloridgehalt Korrosion Verpresst K Karbonatisierung Feuchtigkeit Abplatzung		Bild: 	
Betondeckungsmessung: 21 - 26 mm PROCEQ - PROFOMETER 5 (V2.3.0, 57.7779) Bewehrungssucher Titel: BDM 4 Datum: 04-Jul-2017 Name: Hartung 1/1 Bemerkungen:  Einstellparameter Stabdurchmesser D = 8 mm Statistik Stabanzahl N = 20 Mittlere Deckung m = 23,4 mm Standardabweichung sa = 1,4 mm Größte gemessene Deckung Max = 26 mm Kleinste gemessene Deckung Min = 21 mm Spannweite R = 5 mm Gemessene Deckungen [mm] 25 24 26 25 24 22 24 24 24 24 23 21 25 24 23 23 22 23 24 22 22 21		Karbonatisierung: Keine Probe	
Bemerkung: - An der Blockfuge S14-S15 sind Feuchtigkeit, Korrosion und Undichtigkeiten. - Nach ca. 10 m zur Blockfuge S14-S15 sind an der Decke wasserführende Risse. - Zwischen Blockfuge S14-S15 und S15-S16 sind an der Decke wasserführende Risse.			
Schadstelle:		Ja: Decke 100x50 cm	
Bewehrung:		28 Ø	Ø Verlust: ca. 50 %
Probe:		Ja	
CL- 5		Tiefenstufe: 0-20mm 0,48 M.-%	Tiefenstufe: 20-40mm 0,53 M.-%
		Tiefenstufe: 40-60mm 0,55 M.-%	

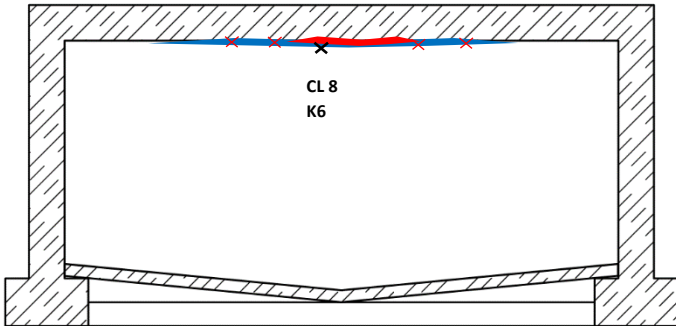
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17																			
Blockfuge – Block:		S15-S16																			
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: 30 mm, Bügel 70 mm		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - An der Blockfuge S15-S16 sind Abplatzungen, Feuchtigkeit, Korrosion und Hohlstellen. - Ca. 8 m vor der Blockfuge S16-S17 ist ein wasserführender Riss an der Decke und an der Wand.																					
Schadstelle:	Ja: Decke durchgehend x100 cm																				
Bewehrung:	28 Ø	Ø Verlust:	ca. 90-100 %																		
Probe:	Nein																				

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17																			
Blockfuge – Block:		S16-S17																			
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - Die Blockfuge S16-S17 weist Abplatzungen, Feuchtigkeit, Korrosion und Hohlstellen auf. - Ca. 8 m nach der Blockfuge S16-S17 ist ein wasserführender Riss an der Decke, ca. 3 m lang. - Zwischen der Blockfuge S16-S17 und S17-S18 wasserführende Risse. - Ca. 7 m vor der Blockfuge S17-S18 am Wandsockel an der Fuge sind Undichtigkeiten.																					
Schadstelle:	Ja: Decke 300x50 cm																				
Bewehrung:	28 Ø	Ø Verlust:	ca. 40-50 %																		
Probe:	Nein																				

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17	
Blockfuge – Block:		S17-S18	
Skizze:		Bild:	
 BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung  Risse  Korrosion  Feuchtigkeit  Versatz  Verpresst  Abplatzung			
Betondeckungsmessung: 26 mm		Karbonatisierung: Null	
			
Bemerkung: - Die Blockfuge S17-S18 weist an der Wand Abplatzungen, Feuchtigkeit, Korrosion und Hohlstellen auf.			
Schadstelle:	Ja: Wand durchgehend x100 cm		
Bewehrung:	16 Ø	Ø Verlust:	ca. 80-90 %
Probe:	Ja		
CL- 6	Tiefenstufe: 0-20mm 0,45 M.-%	Tiefenstufe: 20-40mm 0,39 M.-%	Tiefenstufe: 40-60mm 0,42 M.-%

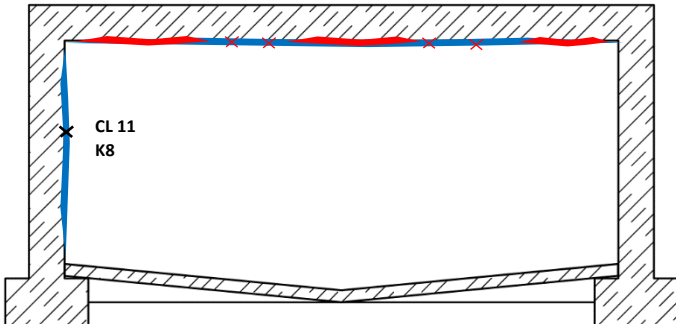
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17	
Blockfuge – Block:		S17-S18	
Skizze:  BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung Risse Korrosion Feuchtigkeit Versatz Verpresst Abplatzung		Bild: 	
Betondeckungsmessung: 16 – 22 mm PROCEQ - PROFOMETER 5 (V2.3.0, 57.7779) Bewehrungssucher Titel: BDM 5 Datum: 04-Jul-2017 Name: Hartung 1/1 Bemerkungen:  Einstellparameter Stabdurchmesser D = 8 mm Statistik Stabanzahl N = 20 Mittlere Deckung m = 19.8 mm Standardabweichung sa = 1.5 mm Größte gemessene Deckung Max = 22 mm Kleinste gemessene Deckung Min = 16 mm Spannweite R = 6 mm Gemessene Deckungen [mm] 16 17 22 21 20 21 20 19 22 20 18 19 20 19 20 21 20 21 19 21		Karbonatisierung: Null 	
Bemerkung: - Die Blockfuge S17-S18 weist an der Decke Risse, Abplatzungen, Feuchtigkeit und Korrosion auf. - Ca. 7 m nach der Blockfuge S17-S18 undichte Wand.			
Schadstelle:		Ja: Decke	
Bewehrung:		18 Ø	Ø Verlust: ca. 30 %
Probe:		Ja	
CL- 7		Tiefenstufe: 0-20mm 0,61 M.-%	Tiefenstufe: 20-40mm 0,48 M.-%
		Tiefenstufe: 40-60mm 0,51 M.-%	

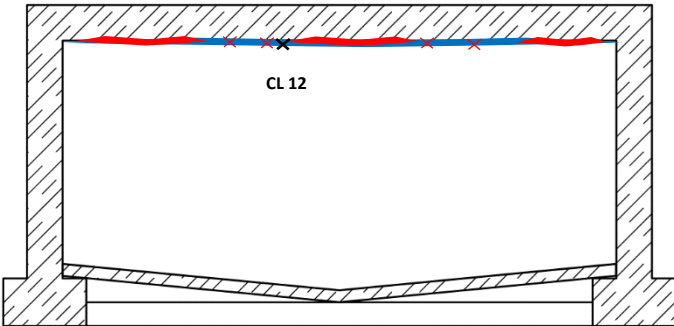
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17	
Blockfuge – Block:		S18-S19	
Skizze: 		Bild: 	
BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung		Risse Korrosion Feuchtigkeit Versatz Verpresst Abplatzung	
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe	
Bemerkung: Die Blockfuge S18-S19 weist an der Decke und der Wand Abplatzungen, Feuchtigkeit, Korrosion und Hohlstellen auf.			
Schadstelle:	Ja: Wand 100x30 cm und Decke 200x150 cm		
Bewehrung:	/ Ø	Ø Verlust:	/ %
Probe:	Nein		

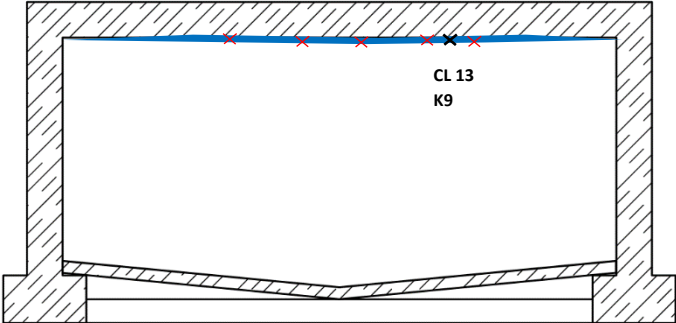
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen			Datum: 17.05.17
Blockfuge – Block:		S18-S19	
Skizze:		Bild:	
 BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung  Risse  Korrosion  Feuchtigkeit  Versatz  Verpresst  Abplatzung			
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: 2 – 3 mm	
			
Bemerkung: - Zwischen der Blockfuge S18-S19 und der Blockfuge S19-S20 weist die Decke Abplatzungen, Feuchtigkeit und Korrosion auf. - Ca. 3 m nach der Blockmitte sind wasserführende Risse an der Decke			
Schadstelle:	Ja: Decke 150x100 cm		
Bewehrung:	28 Ø	Ø Verlust:	ca. 50 %
Probe:	Ja		
CL- 8	Tiefenstufe: 0-20mm	Tiefenstufe: 20-40mm	Tiefenstufe: 40-60mm
	0,37 M.-%	0,42 M.-%	0,43 M.-%

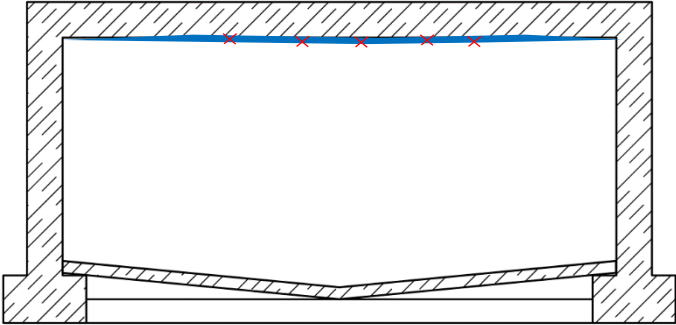
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17																			
Blockfuge – Block:		S19-S20																			
Skizze: <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - Die Blockfuge S19-S20 weist an der Decke Abplatzungen, Feuchtigkeit und Korrosion auf. - Zwischen der Blockfuge S19-S20 und der Blockfuge S20-S21 sind wasserführende Risse.																					
Schadstelle:	Ja: Decke 40x20 cm																				
Bewehrung:	/ Ø	Ø Verlust:	/ %																		
Probe:	Nein																				

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17	
Blockfuge – Block:		S20-S21	
Skizze:		Bild:	
 BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung Risse Korrosion Feuchtigkeit Versatz Verpresst Abplatzung			
Betondeckungsmessung: 26 – 31 mm		Karbonatisierung: 2 – 3 mm	
PROCEQ - PROFOMETER 5 (V2.3.0, 57.7779) Titel: BDM 6 Datum: 04-Jul-2017 Name: Hartung 1/1 Bemerkungen: Einstellparameter Stabdurchmesser D = 8 mm Statistik Stabanzahl N = 20 Mittlere Deckung m = 28.6 mm Standardabweichung sa = 1.3 mm Größte gemessene Deckung Max = 31 mm Kleinste gemessene Deckung Min = 26 mm Spannweite R = 5 mm Gemessene Deckungen [mm] 30 31 27 28 26 29 30 28 29 27 28 29 30 30 28 27 28 29 28			
Bemerkung:			
- Die Blockfuge S20-S21 weist an der Decke Abplatzungen, Feuchtigkeit, Hohlstellen und Korrosion auf (Probe CL 9). - Ca. 8 – 12 m nach der Blockfuge S20-S21 sind wasserführende Risse verteilt an der Decke (Probe CL-10).			
Schadstelle:	Ja: Decke durchgehend		
Bewehrung:	28 Ø	Ø Verlust:	ca. 50 %
Probe:	Ja		
	Tiefenstufe: 0-20mm	Tiefenstufe: 20-40mm	Tiefenstufe: 40-60mm
CL- 9	0,46 M.-%	0,51 M.-%	0,57 M.-%
CL- 10	0,41 M.-%	0,43 M.-%	0,46 M.-%

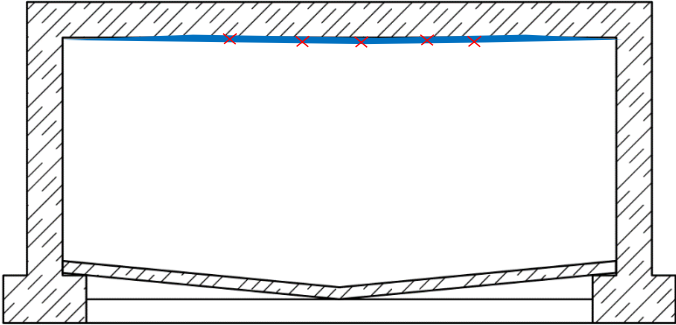
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17																			
Blockfuge – Block:		S21-S22																			
Skizze:		Bild:																			
 <table><tr><td>BDM</td><td>Betondeckungsmessung</td><td></td><td>Risse</td><td></td><td>Versatz</td></tr><tr><td>CL</td><td>Messstelle Chloridgehalt</td><td></td><td>Korrosion</td><td></td><td>Verpresst</td></tr><tr><td>K</td><td>Karbonatisierung</td><td></td><td>Feuchtigkeit</td><td></td><td>Abplatzung</td></tr></table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung		
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Null																			
																					
Bemerkung:																					
- Die Blockfuge S21-S22 weist an der Decke und Wand Abplatzungen, Feuchtigkeit und Korrosion auf. - Ca. 9 m nach der Blockfuge S21-S22 sind wasserführende Risse verteilt an der Decke. - Zwischen der Blockfuge S21-S22 und S22-S23 sind wasserführende Risse sowie Korrosion.																					
Schadstelle:	Ja: Wand und Decke																				
Bewehrung:	/ Ø	Ø Verlust:	/ %																		
Probe:	Ja																				
CL- 11	Tiefenstufe: 0-20mm	Tiefenstufe: 20-40mm	Tiefenstufe: 40-60mm																		
	0,52 M.-%	0,46 M.-%	0,31 M.-%																		

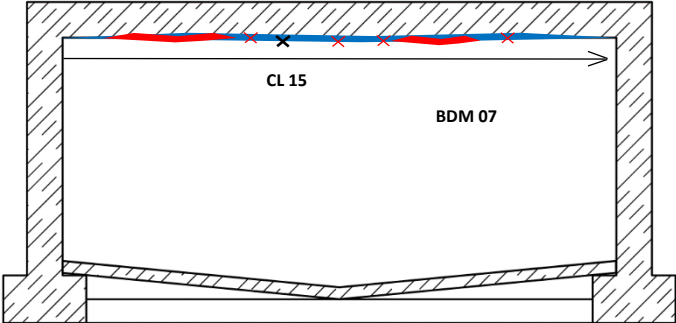
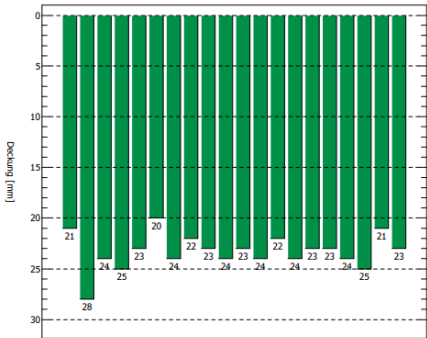
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen			Datum: 17.05.17	
Blockfuge – Block:		S23-S24		
Skizze:		Bild:		
 BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung  Risse  Korrosion  Feuchtigkeit  Versatz  Verpresst  Abplatzung				
Betondeckungsmessung: 10 mm		Karbonatisierung: Keine Probe		
Bemerkung: - Die Blockfuge S23-S24 weist an der Decke Abplatzungen, Feuchtigkeit und Korrosion auf. - Ca. 6 m nach der Blockfuge S23-S24 enden die Rohrleitungen die ab der Blockfuge S21-S22 angefangen haben. - Zwischen Blockfuge S23-S24 und S24-S25 sind wasserführende Risse. - Ca. 5 m vor der Blockfuge S24-S25 sind wasserführende Risse an der Decke.				
Schadstelle:	Ja: Decke 150x80 cm			
Bewehrung:	28 Ø	Ø Verlust:	ca. 45-50 %	
Probe:	Ja			
CL- 12	Tiefenstufe: 0-20mm	Tiefenstufe: 20-40mm	Tiefenstufe: 40-60mm	
	0,63 M.-%	0,58 M.-%	0,61 M.-%	

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17																			
Blockfuge – Block:		S24-S25																			
Skizze:  <table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: 26 mm		Karbonatisierung: 22 mm 																			
Bemerkung: - Die Blockfuge S24-S25 weist an der Decke Feuchtigkeit und Korrosion auf. - Ca. 6 m nach der Blockfuge S24-S25 sind wasserführende Risse verteilt an der Decke. - Zwischen der Blockfuge S24-S25 und S25-S26 sind wasserführende Risse, hier ist noch ein Deckenversprung mit einem Riss am Boden.																					
Schadestelle:		Ja: Decke																			
Bewehrung:		$\emptyset$	$\emptyset$ Verlust: %																		
Probe:		Ja																			
		Tiefenstufe: 0-20mm	Tiefenstufe: 20-40mm																		
CL- 13		0,83 M.-%	0,74 M.-%																		
		Tiefenstufe: 40-60mm	0,76 M.-%																		

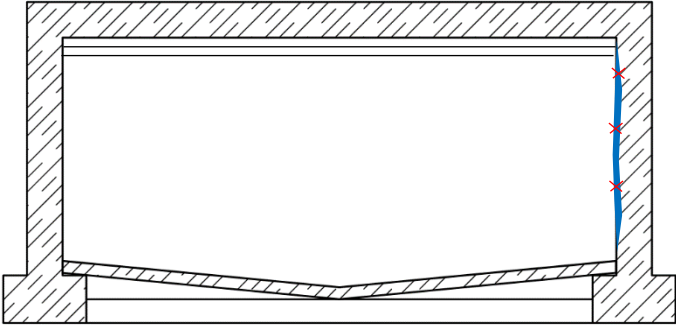
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17																			
Blockfuge – Block:		S25-S26																			
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - Die Blockfuge S25-S26 weist an der Decke Feuchtigkeit und Korrosion auf. - Zwischen der Blockfuge S25-S26 und S26-S27 sind wasserführende Risse an der Decke.																					
Schadstelle:	Ja: Decke																				
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %																		
Probe:	Nein																				

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17																			
Blockfuge – Block:		S26-S27																			
Skizze: <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild:	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: 27 – 28 mm		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - Die Blockfuge S26-S27 weist an der Decke Feuchtigkeit, Abplatzungen und Korrosion auf. - Zwischen der Blockfuge S26-S27 und S27-S28 sind wasserführende Risse an der Decke. -																					
Schadstelle:	Ja: Decke 100x20 cm																				
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %																		
Probe:	Nein																				
	Tiefenstufe: 0-20mm	Tiefenstufe: 20-40mm	Tiefenstufe: 40-60mm																		
CL- 14	0,78 M.-%	0,69 M.-%	0,63 M.-%																		

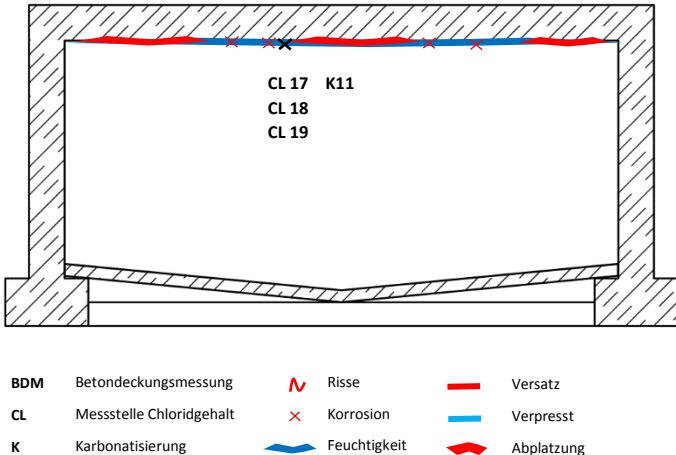
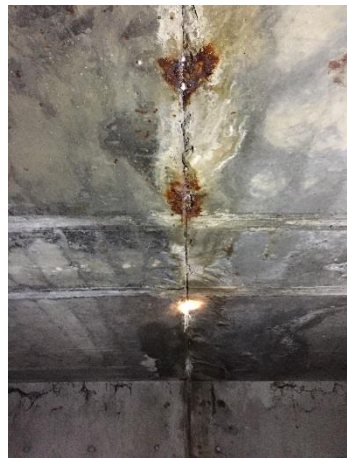
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17																			
Blockfuge – Block:		S27-S28																			
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - Die Blockfuge S27-S28 weist an der Decke Feuchtigkeit und Korrosion auf. - Zwischen der Blockfuge S27-S28 und S28-S29 sind wasserführende Risse verteilt an der Decke.																					
Schadstelle:	Ja: Decke																				
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %																		
Probe:	Nein																				

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17	
Blockfuge – Block:		S28-S29	
Skizze:  BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung Risse Korrosion Feuchtigkeit Versatz Verpresst Abplatzung		Bild: 	
Betondeckungsmessung: 20 – 28 mm PROCEQ - PROFOMETER 5 (V2.3.0, 57.7779) Titel: BDM 7 Datum: 04-Jul-2017 Name: Hartung 1/1 Bemerkungen:  Einstellparameter Stabdurchmesser D = 8 mm Statistik Stabanzahl N = 20 Mittlere Deckung m = 23.3 mm Standardabweichung sa = 1.7 mm Größte gemessene Deckung Max = 28 mm Kleinste gemessene Deckung Min = 20 mm Spannweite R = 8 mm Gemessene Deckungen [mm] 21 28 24 25 23 20 24 22 23 24 23 24 22 24 23 23 24 25 21 23		Karbonatisierung: Keine Probe	
Bemerkung: - Die Blockfuge S28-S29 weist an der Decke Abplatzungen, Feuchtigkeit, Hohlstellen und Korrosion auf.			
Schadstelle:		Ja: Decke 40x30 cm	
Bewehrung:		/ Ø	Ø Verlust: / %
Probe:		Ja	
CL- 15		Tiefenstufe: 0-20mm 0,62 M.-%	Tiefenstufe: 20-40mm 0,68 M.-%
		Tiefenstufe: 40-60mm 0,72 M.-%	

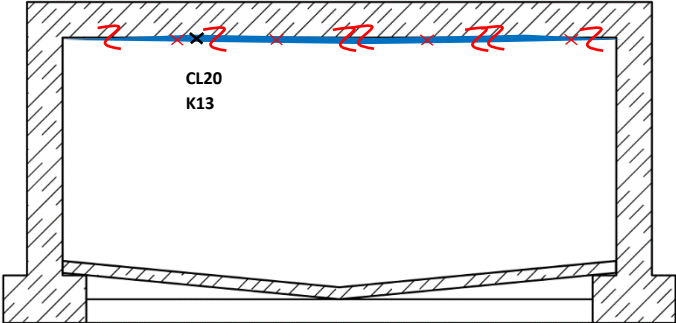
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17	
Blockfuge – Block:		S29-S30	
Skizze:		Bild:	
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe	
Bemerkung: - Die Blockfuge S29-S30 weist an der Decke Abplatzungen, Feuchtigkeit und Korrosion auf. - Korrosion am Rohr an der Blockfuge S29-S30.			
Schadstelle:	Ja: ca. 80 % der Decke x100 cm		
Bewehrung:	28 Ø	Ø Verlust:	ca. 60 %
Probe:	Nein		

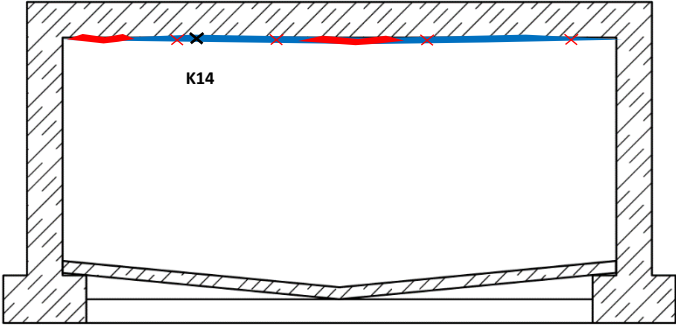
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17																			
Blockfuge – Block:		S29-S30																			
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - 2 m von der Blockfuge S29-S30 weist die Wand Feuchtigkeit und Korrosion auf.																					
Schadstelle:	Ja: Wand																				
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %																		
Probe:	Nein																				

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 17.05.17	
Blockfuge – Block:		S30-S31	
Skizze: BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung Risse Korrosion Feuchtigkeit Versatz Verpresst Abplatzung		Bild:	
Betondeckungsmessung: 26 mm		Karbonatisierung: Null	
Bemerkung: - Die Blockfuge S24-S25 weist an der Decke Feuchtigkeit und Korrosion auf. - Ca. 6 m nach der Blockfuge S24-S25 sind wasserführende Risse verteilt an der Decke.			
Schadstelle:	Ja: Decke		
Bewehrung:	28 Ø	Ø Verlust:	ca. 40 %
Probe:	Ja		
	Tiefenstufe: 0-20mm	Tiefenstufe: 20-40mm	Tiefenstufe: 40-60mm
CL- 16	0,71 M.-%	0,74 M.-%	0,75 M.-%

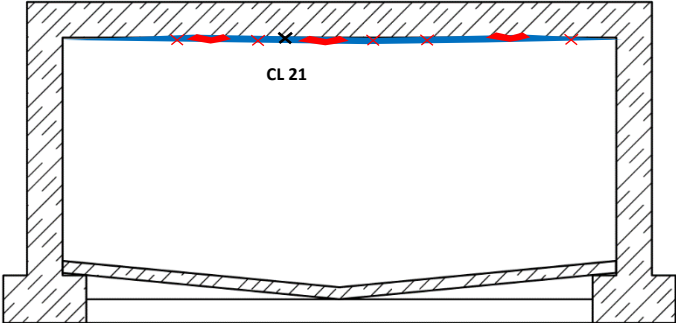
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17	
Blockfuge – Block:		S31-S32	
Skizze:		Bild:	
			
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Null	
			
Bemerkung:			
- Die Blockfuge S31-S32 weist an der Decke Abplatzungen, Feuchtigkeit und Korrosion auf (Probe CL 17). - 1 m von der Deckenfuge entfernt (Probe CL 18). - 1,5 m von der Deckenfuge entfernt im trockenen Bereich (Probe CL 19).			
Schadstelle:	Ja: 200x70 cm		
Bewehrung:	/ Ø	Ø Verlust:	/ %
Probe:	Ja		
	Tiefenstufe: 0-20mm	Tiefenstufe: 20-40mm	Tiefenstufe: 40-60mm
CL- 17	0,75 M.-%	0,81 M.-%	0,89 M.-%
CL- 18	0,56 M.-%	0,59 M.-%	0,61 M.-%
CL- 19	0,39 M.-%	0,42 M.-%	0,40 M.-%

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17	
Blockfuge – Block:		S32-S33	
Skizze: BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung Risse Korrosion Feuchtigkeit Versatz Verpresst Abplatzung		Bild:	
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: 6 mm	
Bemerkung: - Die Blockfuge S32-S33 weist an der Decke Abplatzungen, Feuchtigkeit und Korrosion auf.			
Schadstelle:	Ja: Durchgehend x60 cm		
Bewehrung:	28 Ø	Ø Verlust:	ca. 40 %
Probe:	Nein		

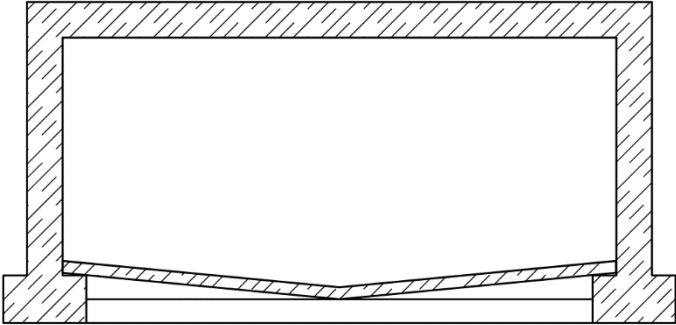
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17																			
Blockfuge – Block:		S33-S34																			
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: 6 mm 																			
Bemerkung: - Die Blockfuge S33-S34 weist Risse, Feuchtigkeit und Korrosion auf. - Kurz vor der Blockfuge S34-S35 ist ein Ablaufrohr über eine Öffnung eingeführt.																					
Schadstelle:	Ja: 200x70 cm																				
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %																		
Probe:	Ja																				
CL- 20	Tiefenstufe: 0-20mm	Tiefenstufe: 20-40mm	Tiefenstufe: 40-60mm																		
	0,54 M.-%	0,59 M.-%	0,56 M.-%																		

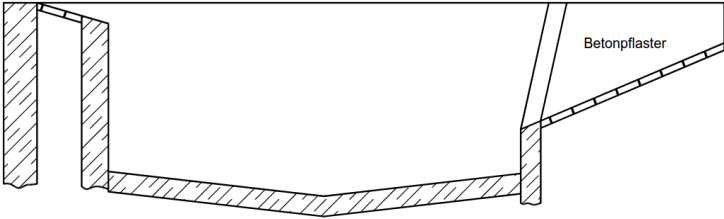
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17	
Blockfuge – Block:		S34-S35	
Skizze:  BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung  Risse  Korrosion  Feuchtigkeit  Versatz  Verpresst  Abplatzung		Bild: 	
Betondeckungsmessung: 26 mm		Karbonatisierung: 11 mm 	
Bemerkung: - Die Blockfuge S34-S35 weist Abplatzungen, Feuchtigkeit und Korrosion auf.			
Schadstelle:	Ja: Gesamte Decke		
Bewehrung:	28 Ø	Ø Verlust:	ca. 50 %
Probe:	Nein		

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17	
Blockfuge – Block:		S35-S36	
Skizze: BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung Risse Korrosion Feuchtigkeit Versatz Verpresst Abplatzung		Bild:	
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe	
Bemerkung: - Die Blockfuge S34-S35 weist Abplatzungen, Feuchtigkeit und Korrosion auf.			
Schadstelle:	Ja: 300x50 cm		
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %
Probe:	Nein		

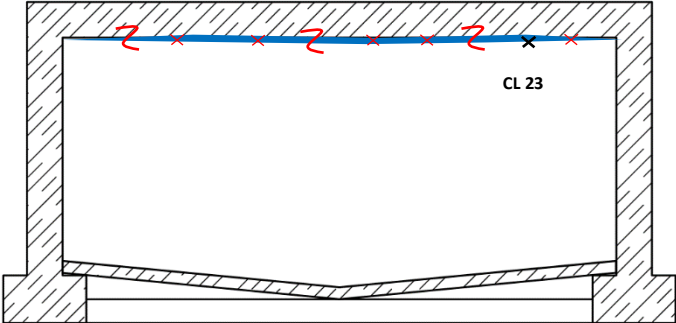
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17																			
Blockfuge – Block:		S36-S37																			
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: 24 – 26 mm		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - Die Blockfuge S36-S37 weist Abplatzungen, Feuchtigkeit, Hohlstellen und Korrosion auf. - Zwischen der Blockfuge S36-S37 und S37-S38 ist der Wand-Decken-Anschluss feucht.																					
Schadstelle:	Ja: Hohlstelle 2 m ²																				
Bewehrung:	/ Ø	Ø Verlust:	/ %																		
Probe:	Ja																				
	Tiefenstufe: 0-20mm	Tiefenstufe: 20-40mm	Tiefenstufe: 40-60mm																		
CL- 21	0,61 M.-%	0,48 M.-%	0,51 M.-%																		

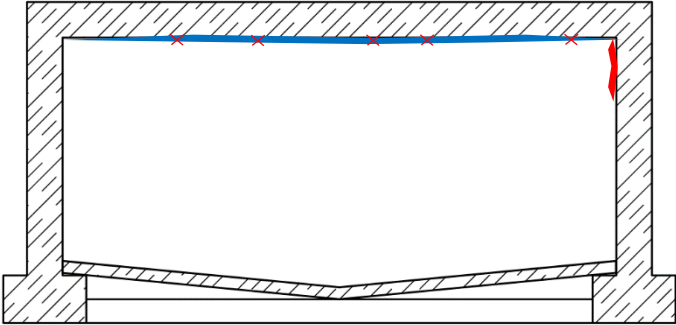
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17	
Blockfuge – Block:		S37-S38	
Skizze: BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung Risse Korrosion Feuchtigkeit Versatz Verpresst Abplatzung		Bild:	
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe	
Bemerkung: - Die Blockfuge S37-S38 weist Korrosion, Feuchtigkeit und Risse auf.			
Schadstelle:	Nein		
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %
Probe:	Nein		

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17	
Blockfuge – Block:		S38-S39	
Skizze:  BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung  Risse  Korrosion  Feuchtigkeit  Versatz  Verpresst  Abplatzung		Bild: 	
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe	
Bemerkung: - Die Blockfuge ist trocken.			
Schadstelle:	Nein		
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %
Probe:	Nein		

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17																			
Blockfuge – Block:		S39-S40																			
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - Die Blockfuge S39-S40 weist an der Decke leichte Risse auf. - Darüber befindet sich eine Straße.																					
Schadstelle:	Nein																				
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %																		
Probe:	Nein																				

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17																			
Blockfuge – Block:		S40-S41																			
Skizze: <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild:	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: 22 – 23 mm		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - Die Blockfuge S40-S41 weist an der Decken Korrosion, Feuchtigkeit und Risse auf. - Nach ca. 8 m ist eine Betonierfuge die durchgehend Korrosion Feuchtigkeit und Risse aufweist.																					
Schadstelle:	Nein																				
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %																		
Probe:	Ja																				
CL- 22	Tiefenstufe: 0-20mm 0,45 M.-%	Tiefenstufe: 20-40mm 0,52 M.-%	Tiefenstufe: 40-60mm 0,57 M.-%																		

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17																			
Blockfuge – Block:		S41-S42																			
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - Die Blockfuge S41-S42 weist Feuchtigkeit, Risse und Korrosion auf.																					
Schadstelle:	Nein																				
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %																		
Probe:	Ja																				
CL- 23	Tiefenstufe: 0-20mm 0,57 M.-%	Tiefenstufe: 20-40mm 0,54 M.-%	Tiefenstufe: 40-60mm 0,58 M.-%																		

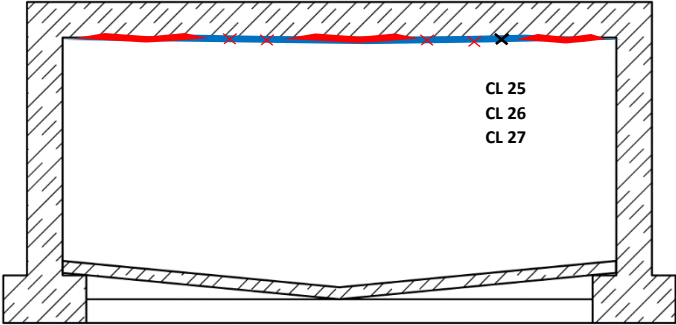
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17																			
Blockfuge – Block:		S42-S43																			
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - Die Blockfuge S42-S43 weist an der Decke und der Wand Feuchtigkeit, Abplatzungen und Korrosion auf.																					
Schadstelle:	Ja: Wand 150x50 cm																				
Bewehrung:	/ Ø	Ø Verlust:	/ %																		
Probe:	Nein																				

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17	
Blockfuge – Block:		S43-S44	
Skizze: BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung Risse Korrosion Feuchtigkeit Versatz Verpresst Abplatzung		Bild:	
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe	
Bemerkung: - Die Blockfuge S43-S44 weist an der Decke und der Wand Feuchtigkeit und Korrosion auf.			
Schadstelle:	Ja: Anschluss Decke 50x20 cm		
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %
Probe:	Nein		

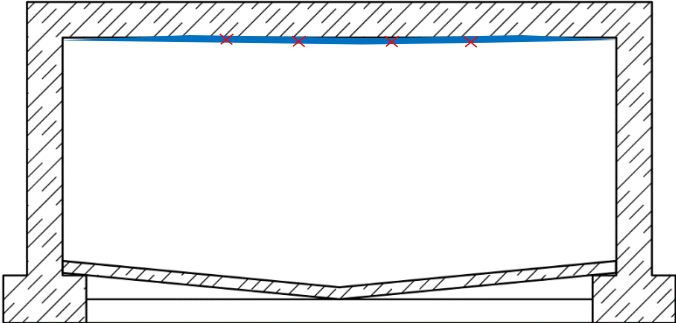
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17	
Blockfuge – Block:		S44-S45	
Skizze: BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung Risse Korrosion Feuchtigkeit Versatz Verpresst Abplatzung		Bild:	
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe	
Bemerkung: - Die Blockfuge S44-S45 weist an der Decke leichte Abplatzungen auf. - Nach ca. 10 m zur Blockfuge S44-S45 sind wasserführende Risse an der Decke.			
Schadstelle:	Ja: Decke 100x5 cm		
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %
Probe:	Nein		

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17	
Blockfuge – Block:		S45-S46	
Skizze: BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung Risse Korrosion Feuchtigkeit Versatz Verpresst Abplatzung		Bild:	
Betondeckungsmessung: 32 – 34 mm		Karbonatisierung: Keine Probe	
Bemerkung: - Die Blockfuge S45-S46 weist an der Decke Feuchtigkeit und Korrosion auf. - Nach ca. 8 m zur Blockfuge S45-S46 sind wasserführende Risse verteilt an der Decke. - Nach ca. 11 m zur Blockfuge S45-S46 ist eine Einstiegsöffnung in der Decke diese ist korrodiert und behaust Fledermäuse.			
Schadstelle:	Nein		
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %
Probe:	Ja		
CL- 24	Tiefenstufe: 0-20mm 0,49 M.-%	Tiefenstufe: 20-40mm 0,55 M.-%	Tiefenstufe: 40-60mm 0,71 M.-%

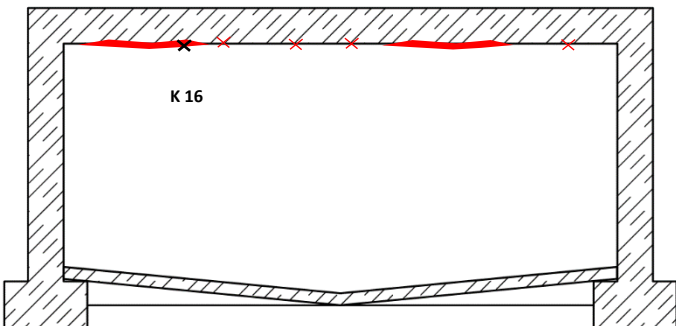
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17																			
Blockfuge – Block:		S46-S47																			
Skizze: <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - Die Blockfuge S46-S47 weist an der Decke Feuchtigkeit, Abplatzungen und Korrosion auf.																					
Schadstelle:	Ja: Abplatzungen durchgehend																				
Bewehrung:	/ Ø	Ø Verlust:	/ %																		
Probe:	Nein																				

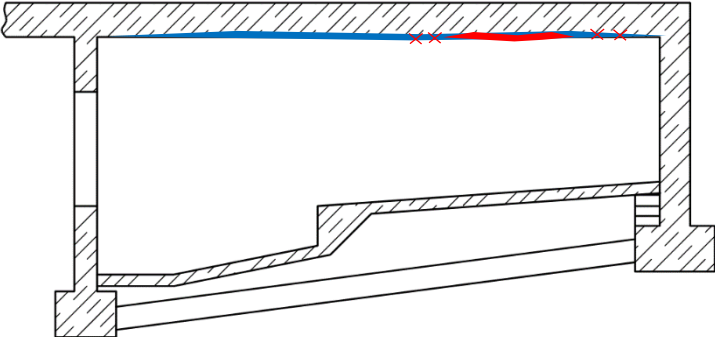
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17	
Blockfuge – Block:		S48-S49	
Skizze:  BDM Betondeckungsmessung ~ Risse — Versatz CL Messstelle Chloridgehalt X Korrosion — Verpresst K Karbonatisierung ~ Feuchtigkeit ~ Abplatzung		Bild: 	
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe	
Bemerkung: - Die Blockfuge S48-S49 weist an der Decke Abplatzungen, Feuchtigkeit und Korrosion auf (Probe CL 25). - 50 cm von der Blockfuge entfernt (Probe CL 26). - 1 m von der Blockfuge entfernt im trockenen Bereich (Probe CL 27).			
Schadstelle:		Nein	
Bewehrung:		/ Ø	Ø Verlust: / %
Probe:		Ja	
		Tiefenstufe: 0-20mm	Tiefenstufe: 20-40mm
CL- 25		0,62 M.-%	0,71 M.-%
CL- 26		0,51 M.-%	0,54 M.-%
CL- 27		0,39 M.-%	0,42 M.-%
		Tiefenstufe: 40-60mm	
		0,84 M.-%	0,62 M.-%
		0,47 M.-%	

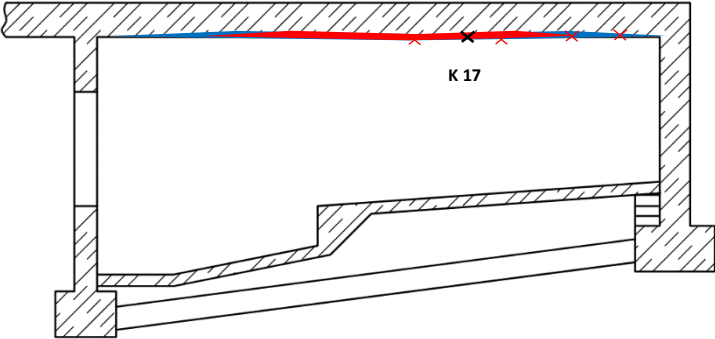
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17	
Blockfuge – Block:		S49-S50	
Skizze: BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung Risse Korrosion Feuchtigkeit Versatz Verpresst Abplatzung		Bild:	
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe	
Bemerkung: - Die Blockfuge S49-S450 weist an der Decke Abplatzungen auf.			
Schadstelle:	Nein		
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %
Probe:	Nein		

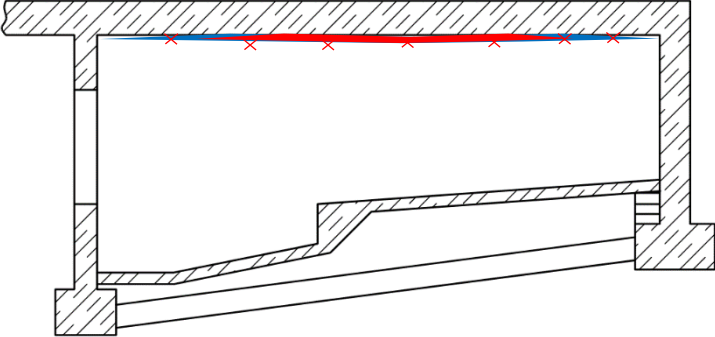
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17																			
Blockfuge – Block:		S50-S51																			
Skizze:  <table> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - Die Blockfuge S50-S51 weist an der Decke Korrosion und Feuchtigkeit auf.																					
Schadstelle:	Nein																				
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %																		
Probe:	Nein																				

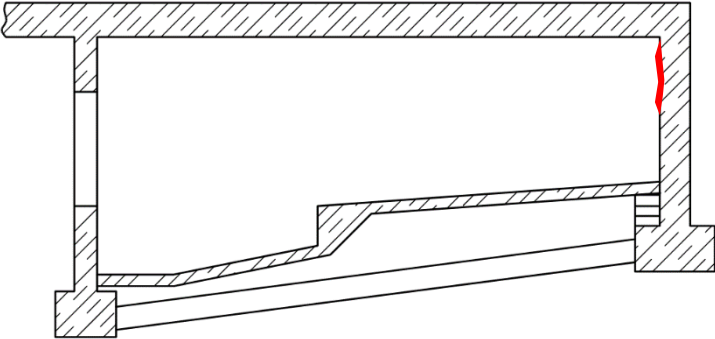
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17	
Blockfuge – Block:		S50-S51	
Skizze: BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung Risse Korrosion Feuchtigkeit Versatz Verpresst Abplatzung		Bild:	
Betondeckungsmessung: 31 mm		Karbonatisierung: 12 mm	
Bemerkung: - Ca. 3-4 m nach Mitte der Blockfuge S50-S51 Blockfuge ist eine Öffnung, die in die Schwippeverdolung verläuft. Diese weist an den Kanten Hohlstellen, Korrosion und Abplatzungen auf.			
Schadstelle:	Nein		
Bewehrung:	18 Ø	Ø Verlust:	ca. 50 %
Probe:	Nein		

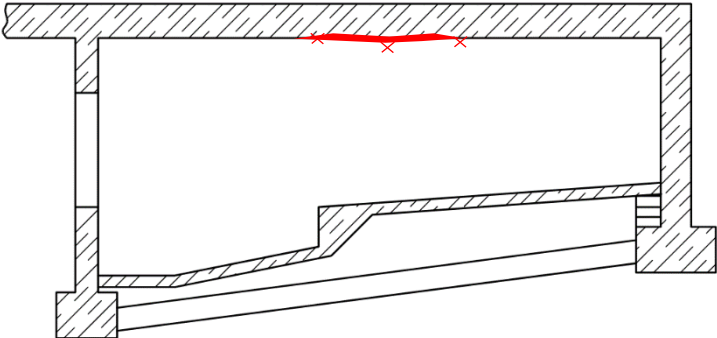
Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17	
Blockfuge – Block:		S51-S52	
Skizze:  BDM Betondeckungsmessung CL Messstelle Chloridgehalt K Karbonatisierung Risse Korrosion Feuchtigkeit Versatz Verpresst Abplatzung		Bild: 	
Betondeckungsmessung: 31 mm		Karbonatisierung: 1 mm 	
Bemerkung: - Die Blockfuge S51-S52 weist an der Decke Korrosion und Hohlstellen auf. - Diese Blockfuge wurde zuvor schon einmal saniert und weist erneute Schäden auf.			
Schadstelle:	Ja: Durchgehend		
Bewehrung:	18 Ø	Ø Verlust:	ca. 50 %
Probe:	Nein		

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17																			
Blockfuge – Block:		S52-S53																			
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - Die Blockfuge S52-S53 weist an der Decke Korrosion, Feuchtigkeit und Abplatzungen auf. - Nach ca. 5 m von der Blockfuge S52-S53 entfernt, sind wasserführende Risse an der Decke.																					
Schadstelle:	Ja: 100x30 cm																				
Bewehrung:	/ Ø	Ø Verlust:	/ %																		
Probe:	Nein																				

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17																			
Blockfuge – Block:		S53-S54																			
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: 1 mm 																			
Bemerkung: - Die Blockfuge S53-S54 weist an der Decke durchgehende Korrosion, Feuchtigkeit und Abplatzungen auf. - Nach ca. 2 m von der Blockfuge S53-S54 entfernt, ist eine Rohreinmündung																					
Schadstelle:	Ja: Decke durchgehender Schaden																				
Bewehrung:	/ Ø	Ø Verlust:	/ %																		
Probe:	Nein																				

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17																			
Blockfuge – Block:		S54-S55																			
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td></td> <td>Risse</td> <td></td> <td>Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td></td> <td>Korrosion</td> <td></td> <td>Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td></td> <td>Feuchtigkeit</td> <td></td> <td>Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst	K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung		Risse		Versatz																
CL	Messstelle Chloridgehalt		Korrosion		Verpresst																
K	Karbonatisierung		Feuchtigkeit		Abplatzung																
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe																			
Bemerkung: - Die Blockfuge S54-S55 weist an der Decke durchgehend Korrosion, Feuchtigkeit und bis zur Hälfte der Blockfuge Abplatzungen auf.																					
Schadstelle:	Ja																				
Bewehrung:	/ Ø	Ø Verlust:	/ %																		
Probe:	Nein																				

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17													
Blockfuge – Block:		S55-S56													
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td> Risse</td> <td> Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td> Korrosion</td> <td> Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td> Feuchtigkeit</td> <td> Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung	Risse	Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt	Korrosion	Verpresst	K	Karbonatisierung	Feuchtigkeit	Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung	Risse	Versatz												
CL	Messstelle Chloridgehalt	Korrosion	Verpresst												
K	Karbonatisierung	Feuchtigkeit	Abplatzung												
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe													
Bemerkung: - Die Blockfuge S55-S56 ist trocken. - Ein Einlaufrohr ist zwischen S55-S56 und dem Ende der Verdolung.															
Schadstelle:	Ja: Abplatzung an der Wand 50x10 cm														
Bewehrung:	/ ∅	∅ Verlust:	/ %												
Probe:	Nein														

Schwippeverdolung - Dokumentation der Schäden und Untersuchungen		Datum: 18.05.17													
Blockfuge – Block:		S56													
Skizze:  <table border="0"> <tr> <td>BDM</td> <td>Betondeckungsmessung</td> <td> Risse</td> <td> Versatz</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>Messstelle Chloridgehalt</td> <td> Korrosion</td> <td> Verpresst</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Karbonatisierung</td> <td> Feuchtigkeit</td> <td> Abplatzung</td> </tr> </table>		BDM	Betondeckungsmessung	Risse	Versatz	CL	Messstelle Chloridgehalt	Korrosion	Verpresst	K	Karbonatisierung	Feuchtigkeit	Abplatzung	Bild: 	
BDM	Betondeckungsmessung	Risse	Versatz												
CL	Messstelle Chloridgehalt	Korrosion	Verpresst												
K	Karbonatisierung	Feuchtigkeit	Abplatzung												
Betondeckungsmessung: Keine Messung		Karbonatisierung: Keine Probe													
Bemerkung: - Am Ende von Block 56 an der Deckenkante eine Abplatzung und Korrosion.															
Schadstelle:	Ja: Decke 150x50 cm														
Bewehrung:	/ Ø	Ø Verlust:	/ %												
Probe:	Nein														